



Fall des Monats

August 2017



Fall-Nr.
FDMTM0002



Fahrzeug
Volkswagen

Typ
Amarok

Jahrgang
2011-2012

System
Motor

Motorbezeichnung
CDBA



Problembeschreibung: Das Fahrzeug hat sporadisch keine Leistung und ist im Notlauf.

Gespeicherte Fehlercodes: P2563 - Positionsgeber für Ladedrucksteller, unplausibles Signal.



Durchgeführte Massnahmen der Werkstatt:

Die UD-Dose des Turboladers wurde geprüft und für gut befunden. Deshalb wurde dann das Magnetventil für die Ansteuerung des Turboladers ersetzt, was aber leider nicht zur Lösung des Problems führte.



Fehlerbehebung: Wir haben dem Kunden geraten, den Unterdruck zu prüfen mit dem der Ladedrucksteller beaufschlagt wird. Dort wurde festgestellt, dass dieser sporadisch abfällt. Daraufhin wurde das gesamte UD-System auf Dichtigkeit geprüft. Schlussendlich war es die UD-Dose der AGR-Umschaltklappe die undicht war und das ganze UD-System **lahm gelegt** hat.



Testen Sie uns gratis
(1x gültig).

Stellen Sie uns kostenlos auf die Probe und entdecken Sie unsere Kompetenzen.

Preise

- **Ohne Abo:** wird jeder Fall zum Pauschaltarif von CHF 25.- abgewickelt
- **Techline-Abo 10:** bezahlen Sie für 10 Fälle CHF 220.-
- **Techline-Abo 20:** bezahlen Sie für 20 Fälle CHF 400.-
- **Techline Flatrate:** stehen Ihnen unbegrenzt viele Anrufe zu – die Jahrespauschale beträgt lediglich CHF 540.-